

状态:	Bug-已关闭	开始日期:	2023-10-26
优先级:	普通	计划完成日期:	2023-11-27
指派给:	嘉运 周	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:	MLD TI 92664: SW0001035.A010.2	耗时:	0.00 小时
Bug-优先级:	中	Bug-验证说明:	回归测试通过
Bug-实际关闭日期:	2023-11-27	Bug-挂起原因:	
Bug-不是问题原因:			
描述 前提条件： 1.DRL法规线点亮时是100%输出，刚进入40%动画时，DRL也是100%输出 操作步骤： 1.V-BAT=14V，上电； 2.示波器探头1连接DRL-Logic，探头2连接动画-Logic，电流钳连接DRL-LED； 3.信号发生器先给DRL-Logic输入信号，使DRL-Logic=ON； 4.设置好动画-Logic40%输入信号，同时操作，控制在255ms内，使DRL-Logic=OFF及动画-Logic=ON，观察此时DRL-LED状态以及查看示波器的波形 预期结果： 4.DRL-LED亮度不发生变化，无抖动，无闪烁，DRL-LED的电流波形无异常，无变化 实际结果： 4.DRL-LED亮度发生变化，变亮，且电流波形异常，电流升高 clipboard-202310261124-ggpfh.png			
Bug-根本原因分析 没有成功切换到B档电流			

历史记录

#1 - 2023-10-26 11:25 - 文静 汪
- 文件 已删除 (clipboard-202310261124-kmzrx.png)
#2 - 2023-12-02 05:10 - 嘉运 周
- % 完成 从 0 变更为 100
#3 - 2023-12-02 05:12 - 嘉运 周
- 计划完成日期 被设置为 2023-12-01
- 状态 从 Bug-新建 变更为 Bug-问题解决
- Bug-根本原因分析 已更新。
#4 - 2023-12-02 05:13 - 嘉运 周
- 计划完成日期 从 2023-12-01 变更为 2023-11-27
- 状态 从 Bug-问题解决 变更为 Bug-已关闭
- Bug-实际关闭日期 被设置为 2023-11-27
- Bug-验证说明 已更新。

文件

clipboard-202310261124-ggpfh.png	265 KB	2023-10-26	文静 汪
----------------------------------	--------	------------	------