

GM MLD TI Standard - Bug #1952

Task # 1922 (已关闭): FW_MLD_TI_C1YG-2 UP: 在SW0001035.A010.4版本的系统测试功能

1.HB上电时，LSSS3是OFF，预期要求是ON。

2023-11-08 15:37 - 立徐

状态:	Bug-已关闭	开始日期:	2023-11-08
优先级:	普通	计划完成日期:	2023-11-15
指派给:	立徐	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
Bug-优先级:	中	Bug-验证说明:	应用：SW0001035.A010.4 标定：SW0001300.C012 动画：SW0001770.C008 激活远光灯逻辑，观察LSSS3是否在工作，如在工作，则该问题已被解决。
Bug-实际关闭日期:	2023-11-22	Bug-挂起原因:	
Bug-不是问题原因:			
描述			
【操作步骤】 1.电源14V供电，采用标准负载 2.逻辑点亮HB 【预期结果】 2.对应LSSS3控制的FAN是工作的，LSSS3是ON 【实际结果】 2.对应LSSS3控制的FAN是不工作的，LSSS3是OFF 【软件版本】 MLD1动画版本号:SW0001770.C007 MLD1应用版本号:SW0001035.A010.4 MLD1配置程序零件号:SW0001300.C011 MLD1引导版本号：SW0000494.B008 【备注】 当前版本测试MLD1应用版本号:SW0001035.A010.4，项目C1YG-2 UP			
Bug-根本原因分析			
升级应用后，原来的LSSS3参数0x03不再有功能，0x01取代了原来0x03的功能。但是标定中依旧使用的是0x03。现在改用0x01代替。			

历史记录

- #1 - 2023-11-21 10:30 - 彧浩凌
- 状态 从 Bug-新建 变更为 Bug-问题回归验证
 - 指派给 从 彧浩凌 变更为 立徐
 - Bug-优先级 被设置为 中
 - Bug-根本原因分析 已更新。
 - Bug-验证说明 已更新。

- #2 - 2023-11-22 10:00 - 立徐
- % 完成 从 0 变更为 100
 - Bug-实际关闭日期 被设置为 2023-11-22

根据新发软件版本已经验证此问题解决，对应解决版本如下：

MLD1动画版本号:SW0001770.C008
MLD1应用版本号:SW0001035.A010.4
MLD1配置程序零件号:SW0001300.C012
MLD1引导版本号：SW0000494.B008
备注：项目名称C1YG-2 UP

- #3 - 2023-11-22 12:55 - 立徐

- 状态 从 Bug-问题回归验证 变更为 Bug-已关闭