

GM MLD TI Standard - Bug #1955

Task # 1922 (已关闭): FW_MLD_TL_C1YG-2 UP: 在SW0001035.A010.4版本的系统测试功能

4.TURN+DRL/PL同时在时，TURN RBIN和单颗LED开路故障时，DRL/PL不能亮起来。

2023-11-08 15:45 - 立徐

状态:	Bug-已关闭	开始日期:	2023-11-08
优先级:	普通	计划完成日期:	2023-11-15
指派给:	立徐	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
Bug-优先级:	中	Bug-验证说明:	受制于现有软件框架限制，该问题无法解决。客户在此前的测试中已经接受该问题。
Bug-实际关闭日期:	2023-11-22	Bug-挂起原因:	
Bug-不是问题原因:			
描述			
【操作步骤】 1.电源14V供电，采用标准负载 2.逻辑同时点亮TURN+DRL/PL，对TURN RBIN进行开路 3.逻辑同时点亮TURN+DRL/PL，对TURN 单颗LED开路 【预期结果】 2.DRL/PL能亮起来； 3.DRL/PL能亮起来 【实际结果】 2.DRL/PL不能亮起来； 3.DRL/PL不能亮起来 【软件版本】 MLD1动画版本号:SW0001770.C007 MLD1应用版本号:SW0001035.A010.4 MLD1配置程序零件号:SW0001300.C011 MLD1引导版本号：SW0000494.B008 【备注】 当前版本测试MLD1应用版本号:SW0001035.A010.4，项目C1YG-2 UP			
Bug-根本原因分析			
受制于现有软件框架限制。因为Turn和DRL/PL共用了通道和芯片，Turn一旦故障也会触发DRL/PL的一灭全灭。			

历史记录

#1 - 2023-11-21 10:18 - 或浩凌

- 状态从 Bug-新建 变更为 Bug-问题回归验证
- 指派给从 或浩凌 变更为 立徐
- Bug-优先级 被设置为 中
- Bug-根本原因分析 已更新。
- Bug-验证说明 已更新。

#2 - 2023-11-22 10:49 - 立徐

- % 完成从 0 变更为 100
- Bug-实际关闭日期 被设置为 2023-11-22

此现象依然存在，既然客户接受，此问题将关闭，关闭版本如下：
MLD1动画版本号:SW0001770.C008
MLD1应用版本号:SW0001035.A010.4
MLD1配置程序零件号:SW0001300.C012
MLD1引导版本号：SW0000494.B008

#3 - 2023-11-22 12:54 - 立徐

- 状态 从 Bug-问题回归验证 变更为 Bug-已关闭