

GM MLD TI Standard - Bug #2147

FW_MLD TI_B223-UP:DRL/PL对应TX或者RX无论上电前/后开路，对应DRL/PL灯灭，但是APL都不灭

2023-11-21 14:44 - 立徐

状态:	Bug-新建	开始日期:	2023-11-21
优先级:	普通	计划完成日期:	2023-11-28
指派给:	嘉运 周	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
Bug-优先级:		Bug-验证说明:	
Bug-实际关闭日期:		Bug-挂起原因:	
Bug-不是问题原因:			
描述			
【操作步骤】			
1.采用标准负载，上电前将DRL/PL对应的TX或者RX开路			
2.上电14V，上逻辑点亮DRL/PL，观察DRL/PL对应亮灯情况和APL亮灯情况			
3.恢复故障后，重新上电上逻辑DRL/PL；			
4.上电后对DRL/PL的TX或RX进行开路，观察DRL/PL对应亮灯情况和APL亮灯情况			
【预期结果】			
2.对应DRL/PL灯灭，APL也随着熄灭；			
4.对应DRL/PL灯灭，APL也随着熄灭；			
【实际结果】			
2.对应DRL/PL灯灭，APL不熄灭；			
4.对应DRL/PL灯灭，APL不熄灭；			
【软件版本】			
MLD1动画版本号:SW0001177.C008			
MLD1应用版本号:SW0000493.AX18.3			
MLD1配置程序零件号:SW0001110.C010			
MLD1引导版本号：SW0000494.B008			
【备注】			
当前版本测试TI应用版本号:SW0000493.AX18.3，项目B223 UP			

历史记录

#1 - 2023-11-22 09:36 - 立徐

- 主题 从 MLD TI_B233-UP:DRL/PL对应TX或者RX无论上电前/后开路，对应DRL/PL灯灭，但是APL都不灭 变更为 FW_MLD TI_B223-UP:DRL/PL对应TX或者RX无论上电前/后开路，对应DRL/PL灯灭，但是APL都不灭