

GM MLD MINI - Bug #2417

Bug # 1885 (Bug-问题回归验证): E2LB-2头灯REV10系统测试问题
Task # 2355 (已关闭): GM_E2LB-2 Base前灯_REV010_版本全功能测试

GM_E2LB-2 BASE_REV010_LB、HB通道负极上电后开路故障不灭

2023-12-09 13:27 - 畅 陶

状态:	Bug-已关闭	开始日期:	2023-12-09
优先级:	高	计划完成日期:	2023-12-10
指派给:	畅 陶	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	8.00 小时
目标版本:	SW0005709.A001.4	耗时:	8.00 小时
Bug-优先级:	高	Bug-验证说明:	参考测试用例
Bug-实际关闭日期:	2023-12-19	Bug-挂起原因:	
Bug-不是问题原因:			
描述			
操作步骤： 采用标准负载测试 1、设置NTC=25℃，RBIN=2000ohm电源电压 =14V 2、设置LB、HB、DRL Logic 信号置高电平，PL Logic 频率=105HZ,Duty=[25%,35%]，turn 频率=1.33Hz Duty=60%，测量Led电流 3、通道 - 断路 4、去除通道故障，测量Led电流; 预期结果：3、当通道断开时输出电流为0; 4、故障去除后，输出恢复到100%，若无法做到自恢复，则下次逻辑重新上电后再恢复; 测试结果：灯保持常亮，换了负载灯保持微亮 软件版本： APP:SW0005709.A001.3 配置：SW0001178.C004 动画：SW0001179.C004			
Bug-根本原因分析			
同BUG2416			

历史记录

#1 - 2023-12-11 13:22 - 康 王

- 状态 从 Bug-新建 变更为 Bug-问题回归验证
- % 完成 从 0 变更为 80
- Bug-根本原因分析 已更新。
- Bug-验证说明 已更新。

#2 - 2023-12-13 10:32 - 康 王

- 指派给 从 康 王 变更为 畅 陶
- 目标版本 从 SW0005709.A001.3 变更为 SW0005709.A001.4

#3 - 2023-12-16 10:16 - 畅 陶

- 文件 HB通道负极上电后开路故障.mp4 已添加
- 文件 LB通道负极上电后开路故障.mp4 已添加
- 状态 从 Bug-问题回归验证 变更为 Bug-问题解决

标准负载回归测试，故障灯可熄灭，故障去除灯可恢复，具体如附件视频所示。

#4 - 2023-12-16 10:16 - 畅 陶

- % 完成 从 80 变更为 100

#5 - 2023-12-19 14:51 - 畅 陶

- 状态 从 Bug-问题解决 变更为 Bug-已关闭
- Bug-实际关闭日期 被设置为 2023-12-19

文件

HB通道负极上电后开路故障.mp4	1.1 MB	2023-12-16	畅 陶
LB通道负极上电后开路故障.mp4	1.07 MB	2023-12-16	畅 陶