GM MLD MINI - Bug #2500

Task # 2488 (进行中): GM_C223尾灯SAE UP_REV011_功能测试

GM_C223 SAE UP尾灯_REV011_turn、stop1、tail1 RX节点故障时不能一灭全灭

2023-12-19 10:30 - 畅陶

状态:Bug-新建开始日期:2023-12-19优先级:普通计划完成日期:2023-12-20

指派给: 康王 常元 常元: 0%

类别: <u>预期时间:</u> 8.00 小时

目标版本: SW0004389.A001.B 耗时: 0.00 小时

Bug-优先级: Bug-验证说明:

Bug-实际关闭日期: Bug-挂起原因:

Bug-不是问题原因:

描述

标准负载测试

测试步骤:1、设置电源电压=14V

2、设置stop1、tail Logic 信号置高电平, turn 频率=1.33Hz Duty=60%, 测量Led电流

3、节点Rx断路

4、取消故障,测量Led电流;

预期结果: 3、stop1、tail1一灭全灭, tail2 ON

4、故障去除后,输出恢复到100%,若无法做到自恢复,则下次逻辑重新上电后再恢复;

测试结果:stop1、tail1、turn长高时对应通道灯不熄灭,其余灯熄灭,turn 1.33Hz 60%时概率性部分灯不灭。

测试版本:APP: SW0004389.A001.B

配置:SW0002451.C003 动画:SW0003690.C008

2025-06-25 1/1