

FORD LDM Localization - Bug #3090

PL的NTC开路、短路故障报出时长超过1s

2024-11-15 15:09 - 逍然 冯

状态:	Bug-已关闭	开始日期:	2024-11-15
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-11-18
指派给:	逍然 冯	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:	H003_SW0007169.A001.8	耗时:	0.00 小时
Bug-优先级:	中	Bug-验证说明:	CANOE IO口不可接在模块NTC端，应接在NTC电阻端，否则，CANOE IO会影响模块NTC采样
Bug-实际关闭日期:	2024-11-16	Bug-挂起原因:	
Bug-不是问题原因:			
描述			
设置 NTC 25 ° C 设置BIN X 2000Ohm 电源电压 = 9V,Logic信号置高电平 IGN信号 ="RUN/Start"			
配置： DRL_Failure_Report_cfg=0x00 , "FAN_Activation_NTC_cfg" =3 "FAN_Activation_Temp_cfg" =50 ° -100 ° PL的NTC在上电前做开路、短路故障，故障报出时长为8s，故障恢复时长为580ms PL的NTC在上电后做开路、短路故障，故障报出时长为5s，故障恢复时长为600ms			
Bug-根本原因分析			
CANOE IO口不可接在模块NTC 端，应接在NTC电阻端，否则，CANOE IO会影响模块NTC采样			

历史记录

#1 - 2024-11-16 16:55 - 槐 杨

- 计划完成日期 被设置为 2024-11-18
- 状态 从 Bug-新建 变更为 Bug-已关闭
- 指派给 从 涛陆 变更为 逍然 冯
- Bug-实际关闭日期 被设置为 2024-11-16
- Bug-根本原因分析 已更新。
- Bug-验证说明 已更新。

CANOE IO口不可接在模块NTC 端，应接在NTC电阻端，否则，CANOE IO会影响模块NTC采样