FORD LDM Localization - Bug #3122

Ford_SWER_0029_0001:设置DRL和TL联动关系，在TL抑制DRL2/PL2正常，低边高占空比情况下恢复亮度不足，低边低占空比情况下不亮

2024-11-26 15:03 - 云浩汪

状态:	Bug-已关闭	开始日期:	2024-11-26
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-12-03
指派给:	云浩汪	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:	H005_SW0007169.A003.0	耗时:	0.00 小时
Bug-优先级:	低	Bug-验证说明:	验证失效项
Bug-实际关闭日期:	2025-03-19	Bug-挂起原因:	
Bug-不是问题原因:			

<p>描述</p> <p>APP版本：AXY1.9 dataset见附件</p> <p>问题描述： 设置DRL和TL联动关系，在TL抑制DRL2/PL2正常，低边高占空比情况下恢复亮度不足，低边低占空比情况下不亮。点PL，PL2无法恢复</p> <p>操作步骤： 1、刷写50%占空比dataset 2、LIN线点DRL 3、信号发生器设置TL闪烁 4、信号发生器关闭输出 5、切换80%占空比dataset，重复1-4 6、更换点PL，重复1-4</p> <p>结果： 2、DRL打开 3、DRL2关闭，DRL1维持打开 4、DRL2不能恢复 5、DRL2可以恢复点亮，但是亮度不足 6、L2不能恢复</p> <p>低边和buck同200Hz，如何保证buck 7%占空比输出情况下，低边不导通能落在buck有输出的时候？</p>
<p>Bug-根本原因分析</p> <p>软件bug</p>

历史记录

#1 - 2024-11-27 11:31 - 斌徐

- 状态从 Bug-新建 变更为 Bug-问题分析

- 目标版本从 H003_SW0007169.A001.8 变更为 H004_SW0007169.A002.0

#2 - 2024-11-27 14:26 - 涛陆

- 状态从 Bug-问题分析 变更为 Bug-问题回归验证

- Bug-根本原因分析 已更新。

- Bug-验证说明 已更新。

#3 - 2024-11-27 14:26 - 涛陆

- 指派给从 涛陆 变更为 云浩汪

- % 完成从 0 变更为 100

#4 - 2025-02-25 09:08 - 涛陆

- 目标版本从 H004_SW0007169.A002.0 变更为 H005_SW0007169.A003.0

#5 - 2025-03-19 13:57 - 云浩汪

AAA3.2复测通过, 关闭

#6 - 2025-03-19 13:57 - 云浩汪

- 状态从 Bug-问题回归验证 变更为 Bug-已关闭

- Bug-实际关闭日期 被设置为 2025-03-19

文件

FordDataSet.AB.4(DVX1.04) - LSS50_.xlsm	361 KB	2024-11-26	云浩汪
FordDataSet.AB.4(DVX1.04) - LSS80_.xlsm	373 KB	2024-11-26	云浩汪
FordDataSet.AB.4(DVX1.04) - LSS90_.xlsm	372 KB	2024-11-26	云浩汪