

要求135 左右近光灯降功率，直至达到145 左右，降至80%，之后维持不变，实际测试结果100 开始降功率功率为55%，且135~145 功率下降到43%，恢复功率过程中电流一直波动过大无法正常恢复

2024-12-04 08:44 - 传鹏 胡

状态:	Bug-已关闭	开始日期:	2024-12-04
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-12-19
指派给:	涛 陆	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:	H004_SW0007169.A002.0	耗时:	0.00 小时
Bug-优先级:	高	Bug-验证说明:	需求更新
Bug-实际关闭日期:	2024-12-19	Bug-挂起原因:	
Bug-不是问题原因:			
描述			
要求135 左右近光灯降功率，直至达到145 左右，降至80%，之后维持不变，实际测试结果100 开始降功率功率为55%，且135~145 功率下降到43%，恢复功率过程中电流一直波动过大无法正常恢复			
测试步骤：			
1、设置 CH2输入12V			
2、设置模块内部NTC=25 、CH1输入12V			
3、设置NTC=125			
4、设置NTC=130			
5、缓慢上调NTC温度直至150			
6、缓慢下调NTC温度直至125			
Ford_SWET_0050_0001_0001			
Bug-根本原因分析			
需求更新			

历史记录

- #1 - 2024-12-04 10:18 - 传鹏 胡
- Bug-优先级 从 中 变更为 高
- #2 - 2024-12-06 08:56 - 传鹏 胡
- 目标版本 从 H005_SW0007169.A003.0 变更为 H004_SW0007169.A002.0
- #3 - 2024-12-19 19:10 - 涛 陆
- 计划完成日期 被设置为 2024-12-19
- 状态 从 Bug-新建 变更为 Bug-已关闭
- Bug-实际关闭日期 被设置为 2024-12-19
- Bug-根本原因分析 已更新。
- Bug-验证说明 已更新。