

HB功能的LIN lost故障测试

2025-01-14 10:30 - 永琪 徐

状态:	Bug-已关闭	开始日期:	2025-01-14
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-02-06
指派给:	凡慧 孔	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:	H005_SW0007169.A003.0	耗时:	0.00 小时
Bug-优先级:	中	Bug-验证说明:	验证失效项
Bug-实际关闭日期:		Bug-挂起原因:	
Bug-不是问题原因:			
描述			
电压等于6.9V，停发报文5000ms，在停发报文后功能熄灭，但是在报文恢复发送后，8V电压下灯光功能无法恢复点亮。			
Bug-根本原因分析			
低于7.5V启动时，boost未正常起来。 增加boost缓启功能			

历史记录

#1 - 2025-02-06 08:24 - 涛 陆

- 计划完成日期 被设置为 2025-02-06
- 状态 从 Bug-新建 变更为 Bug-问题回归验证
- 指派给 从 涛 陆 变更为 永琪 徐
- Bug-根本原因分析 已更新。
- Bug-验证说明 已更新。

#2 - 2025-02-06 08:25 - 涛 陆

- % 完成 从 0 变更为 100

#3 - 2025-02-25 09:05 - 永琪 徐

- 状态 从 Bug-问题回归验证 变更为 Bug-问题解决
- 指派给 从 永琪 徐 变更为 凡慧 孔

该问题已经在3.0版本软件修复

#4 - 2025-02-25 09:23 - 凡慧 孔

- 状态 从 Bug-问题解决 变更为 Bug-已关闭