

FORD LDM Localization - Bug #3318

模块过温辅助近光灯降功率问题(模块放入温箱)

2025-01-17 13:36 - 力常 张

状态:	Bug-新建	开始日期:	2025-01-17
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-03-10
指派给:	凡慧 孔	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:	H005_SW0007169.A003.2	耗时:	0.00 小时
Bug-优先级:	中	Bug-验证说明:	
Bug-实际关闭日期:		Bug-挂起原因:	
Bug-不是问题原因:			
描述			
要求130 左右功率降至50%，135 左右，维持50%，140 左右关闭，之后维持关闭实际130 功率降为24%，温度135 ，电流降为70mA，功率降为14%，温度升至137 LSD1 SBL关闭			
要求温度降到135 开始恢复功率，当温度下退到130 ，恢复至50%，温度降到125 左右，恢复100%，实际135 电流恢复到70mA，当温度达到132 ，电流升到118mA；降到125 ，电流恢复到486mA			

历史记录

- #1 - 2025-02-05 10:09 - 力常 张
- 目标版本 从 H003_SW0007169.A001.8 变更为 H005_SW0007169.A003.0
- #2 - 2025-03-04 13:41 - 涛 陆
- 计划完成日期 被设置为 2025-03-10
- 指派给 从 涛 陆 变更为 凡慧 孔
- 目标版本 从 H005_SW0007169.A003.0 变更为 H005_SW0007169.A003.2

问题暂定在V3.2解决